



KABEL DO SZYBKIEGO ŁADOWANIA USB-C DLA APPLE WATCH

1

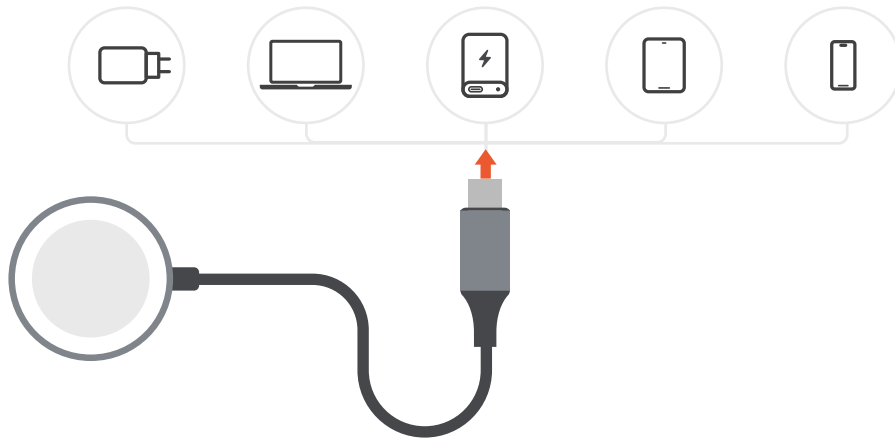

Aby rozpocząć ładowanie, podłącz kabel do ładowarki USB-C lub portu o mocy 5W lub większej.

2

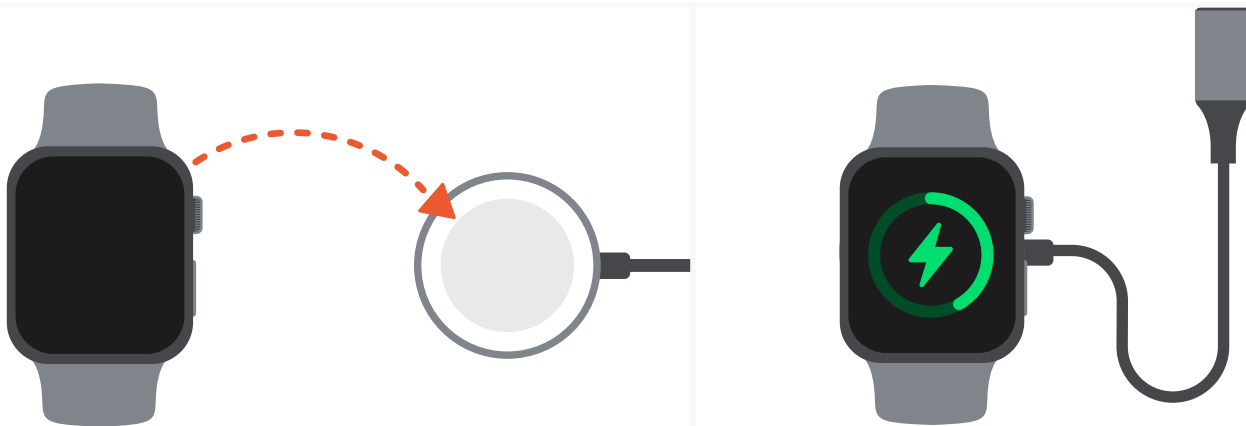

Umieść Apple Watch na magnetycznej ładowarce; powinieneś zobaczyć animację wskaźnika ładowania. Należy pamiętać, że szybkie ładowanie jest obsługiwane tylko dla modeli Series 7, 8, 9, Ultra i Ultra 2.

3



Odłącz Apple Watch od ładowarki, gdy jest w pełni naładowany.

Kabel do ładowania jest również kompatybilny z AirPods Pro (2. generacji) i AirPods (3. generacji).